

Research Article

การประเมินความเสียหายจากการกัดกร่อนของกระป๋องบรรจุ อาหารเคลือบแล็กเกอร์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าและวิธีใช้กล้อง จุลทรรศน์

Evaluation of corrosion failure of lacquer coated food can by electrochemical and microscopic method

รัชพล มหรัตน์วิโรจน์¹ ธนภัทร สุภาพันธุ์¹ ณรงค์ พงษ์วิวัฒน์^{1*} และนพรัตน์ กาญจนประยูร²

Rachapon Maharatanaviroj¹, Thanapat Supapan¹, Narong Pungwiwat^{1*} and Noparat Kanjanaprayut²

¹ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800

²สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800

¹Department of Industrial Chemistry, Faculty of Applied Science, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Bangkok, 10800

²Thai-French Innovation Institute, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Bangkok 10800

*E-mail: npw@kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

กระป๋องเหล็กเคลือบแล็กเกอร์ที่นิยมใช้บรรจุอาหารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่แตกต่างกัน เช่น อาหารทะเล และผลไม้ เป็นต้น ดังนั้นโรงงานผลิตกระป๋องจึงต้องตรวจสอบคุณภาพกระป๋องเคลือบแล็กเกอร์ว่าจะมีความทนทานต่อสารอาหารเหล่านี้เพียงใด ในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการทางเคมีไฟฟ้าโดยการกระตุ้นด้วยการป้อนศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้การทดสอบความทนทานของแล็กเกอร์สามารถทำได้รวดเร็วขึ้นวิธีการคือการป้อนศักย์ไฟฟ้ากระแสตรง 6 โวลต์ เป็นเวลา 10 วินาที ให้แก่กระป๋องที่มีสารละลายชนิดต่าง ๆ คือ โซเดียมคลอไรด์ 2%, โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2%, กรดซิตริก 2% และโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 2% โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ในกรณี ที่กระป๋องเหล็กเคลือบแล็กเกอร์ในสารละลายชนิดใดชนิดหนึ่งไม่สามารถทนต่อศักย์ไฟฟ้าสูง ๆ ได้ ทำให้เหล็กใต้ผิวแล็กเกอร์เกิดการกัดกร่อน ซึ่งสามารถตรวจสอบปริมาณความเสียหายของกระป๋องได้จากค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด และประจุไฟฟ้าที่ได้โดยเทคนิคโพเทนชิโอสแตติกซึ่งลงจุดระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเวลา ในกรณีนี้จำเป็นต้องมี

กราฟมาตรฐานบอกความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าสูงสุดและประจุไฟฟ้ากับพื้นที่เสียหายที่เหล็กเกิดการละลาย ซึ่งทำได้โดยใช้ขนาดของแผ่นเหล็กจนถึงแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดแตกต่างกันเป็นแบบจำลองของพื้นที่เสียหาย เมื่อนำกระป๋องจากโรงงานผลิตกระป๋องมาทดสอบด้วยสารละลายต่าง ๆ ก็พบว่ามีความเสียหายอยู่ในระดับ 10-1700 ไมโครแอมป์ ซึ่งแสดงว่ากระป๋องส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพดีมีการกัดกร่อนน้อยมาก ส่วนกระป๋องบรรจุอาหาร เช่น ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ (สามยี่ห้อ) และผักผสมดองเค็ม ที่ใกล้หมดอายุ พบว่ามีความเสียหายไฟฟ้าสูงสุด และประจุไฟฟ้าของการกัดกร่อนค่อนข้างสูง (ระดับ 10-100 mA และ 80,000-800,000 μC) เมื่อนำมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ แล้วคำนวณหาพื้นที่ที่ถูกกัดกร่อนเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากกราฟมาตรฐาน พบว่าพื้นที่ที่กัดกร่อนที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์มีค่าต่ำกว่าที่ได้จากกราฟมาตรฐาน (ค่าที่ประเมินจากกล้องจุลทรรศน์เป็น 0.3847, 0.0891, 0.096 และ 0.2829 mm^2 เทียบกับ 1.143, 0.246, 0.108 และ 0.269 mm^2 ตามลำดับ เมื่อประเมินจากกระแสสูงสุดสำหรับปลากระป๋องทั้ง 3 ยี่ห้อและผักผสมดองเค็มซีเซ็ญ่าย)

คำสำคัญ: แผ่นเหล็กเคลือบเล็กเกอร์, เทคนิคโพเทนชิโอสเตติก, กล้องจุลทรรศน์

Abstract

Lacquer coated steel can is widely used for different types of food e.g. sea-food and fruit. Thus, can factories have to inspect the quality of lacquered can for corrosion resistance on surrounding food. For this purpose electrochemical technique was used to accelerate corrosion process by DC voltage. 6V potential was applied for 10 seconds to lacquered can containing different kinds of solutions i.e., 2%w/w NaCl, 2%w/w NaOH, 2%w/w citric acid and 2%w/w $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$, respectively. Lacquered can which could not endure the solution at high voltage would corrode. Failure of lacquered can could be analyzed quantitatively from the amount of maximum currents and total amount of charges (current time) released. Current was potentiostatically plotted against time and calibration curve was made from maximum of the dissolution currents and charges of different sites of wires in various solutions. Corrosion currents and charges of dissolved wires were plotted against corroded area on the calibration curve. Lacquered cans from factory were tested and it was found that the currents were in the range of 10-1700 μA . The results showed that these cans were in good conditions and least or no corrosion was found. Food cans were purchased from supermarket and were tested in similar ways. Maximum currents and charges were determined and calculated as corroded areas. When compared the outcome from calibration curve with the result from microscope, it was evidently revealed that corroded areas calculating from optical microscope images were under estimated which were a little bit lower than those calculated from calibration curves of maximum currents and charges [evaluated values from microscope were 0.3847, 0.0891, 0.096 and 0.2829 mm^2 compared

with 1.143, 0.246, 0.108 and 0.269 mm², respectively, which were evaluated from maximum current for sardines in tomato sauce (Three brands) and salted mixed vegetables].

Keywords: lacquer coated steel, potentiostatic technique, microscope

บทนำ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์โลหะอาหารกระป๋องได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและมีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นเรื่อย ๆ มีอัตราการเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากความสะดวกสบาย รวดเร็วในการบริโภค ประสิทธิภาพตอบสนองต่อการบริโภคของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเนื่องจากสภาพการดำรงชีวิตของมนุษย์มีความเร่งรีบมากกว่าในอดีต การบริโภคอาหารจึงเน้นที่ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ฉะนั้นการถนอมอาหารด้วยการบรรจุกระป๋องเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ช่วยให้ยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพอาหาร ทั้งในด้านกลิ่นสี รสชาติ และความอร่อยให้คงอยู่จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ทั้งยังช่วยให้การขนส่งผลิตภัณฑ์มีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการส่งเสริมการตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสวยงามสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากโลหะสามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีความแข็งแรงทนทาน ทั้งในกระบวนการแปรรูป การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความสะดวกมากขึ้น เก็บรักษาได้นาน ทนความร้อนและสุญญากาศได้ดีอีกทั้งยังสามารถนำรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ (Cancluster, 2008)

โลหะที่ใช้แปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้มีทั้งเหล็กและอะลูมิเนียม (Oldring และ Nehring, 2007; The Saylor foundation, 2015) มีโอกาสที่วัสดุโลหะจะเกิดการกัดกร่อนจากบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และสินค้าบางประเภทที่บรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ โลหะเมื่อถูกกัดกร่อนเป็นสนิม 1% ความแข็งแรงจะลดลง 5 ถึง 10% ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ถึงกระบวนการกัดกร่อนที่อาจเกิดขึ้น สารที่กัดกร่อนโลหะง่ายที่สุดคือ สารที่เป็นกรด และสารที่เป็นด่าง ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุมีสถานะเป็นด่างนั้นมีค่อนข้างน้อย ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่มีสถานะเป็นกรดที่มีระดับ pH น้อยกว่า 7.0 โดยในอุตสาหกรรมผลไม้บรรจุกระป๋องมีการเติมกรดซิตริกลงในน้ำเชื่อมทำให้เป็นกรดจนมีค่า pH 3.5 ทำให้เกิดการกัดกร่อนของกระป๋องผลไม้ในน้ำเชื่อม การกัดกร่อนโลหะส่วนใหญ่เป็นปรากฏการณ์ละลายโลหะออกมาด้วยสารเคมีที่อยู่ในสินค้า และมักเกิดขึ้นภายในกระป๋อง การกัดกร่อนที่เกิดกับเหล็กด้านนอกกระป๋องมักจะเกิดเป็นสนิม (rust) กลายเป็นจุด (dot) หรือฟอง (bubble) สีแดง สนิมที่เกิดขึ้นมากอาจมีผลทำให้กัดกร่อนจนกลายเป็นรูพรุน (perforate) เหมือน รูเข็ม (pinholes) (Boelen และคณะ, 2004) แล้วเปิดโอกาสให้จุลินทรีย์ผ่านเข้าไปในกระป๋องได้หรือปล่อยให้สินค้ารั่วซึมออกมาภายนอกกระป๋องทำให้ปนเปื้อนกระป๋องอื่นๆ

กระป๋องอะลูมิเนียมมีโอกาสเกิดการกัดกร่อนได้ถ้าบรรจุสินค้าที่เป็นกรดมากและสถานะอากาศภายในกระป๋องมีปริมาณออกซิเจนลดลง นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงบรรจุสินค้าที่มีน้ำเกลือเป็นส่วนผสม เพราะการกัดกร่อนจากน้ำเกลือสามารถทำให้กระป๋องอะลูมิเนียมเกิดรูพรุนได้ ส่วนเหล็กประเภทชุบด้วยโครเมียม (tin free) ที่นำมา

แปรรูปเป็นกระป๋องก็มีปฏิกิริยากับสภาวะกรดได้ง่าย ซึ่งสภาวะดังกล่าวการกัดกร่อนเป็นปัญหาหลักที่มักเกิดจากประเภทของอาหารซึ่งสามารถกัดกร่อนบรรจุภัณฑ์โลหะอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพสารเคลือบที่หน่วงการกัดกร่อนลดลงจนทำให้โลหะละลายออกมาปะปนกับสินค้า ส่งผลต่อสี รสชาติ กลิ่น เปลี่ยนแปลงไป คุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การส่งออกของสินค้าบรรจุภัณฑ์โลหะ

แผ่นโลหะซึ่งนิยมใช้ทำบรรจุภัณฑ์กระป๋องที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอาหาร แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ อะลูมิเนียม (aluminium) แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (tin plate) แผ่นเหล็กชุบโครเมียม (tin-free steel: TFS) (ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร, 2554) บรรจุภัณฑ์โลหะที่นำมาจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง พบการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion) มากที่สุด ร้อยละ 80 การกัดกร่อนใต้ผิวเคลือบ (filiform) เกิดขึ้นร้อยละ 5 (ศิริลักษณ์, 2546) จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าการกัดกร่อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของโลหะ ซึ่งต้องหาหนทางป้องกันการกัดกร่อนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดกร่อนอย่างสม่ำเสมอ

กระป๋องเหล็กเคลือบแล็กเกอร์ที่นิยมใช้บรรจุอาหารมีฤทธิ์กัดกร่อนที่แตกต่างกัน เช่น อาหารทะเล และผักผลไม้ เป็นต้น ดังนั้น โรงงานผลิตกระป๋องจึงต้องตรวจสอบคุณภาพกระป๋องเหล็กเคลือบแล็กเกอร์ว่ามีคุณภาพดีเพียงใด ในงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาว่าพารามิเตอร์ทางเคมีไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการประเมินความเสียหายของบรรจุภัณฑ์และใช้บ่งชี้ความเสียหายที่เริ่มเกิดขึ้นควรมีค่าเท่าใด และเมื่อผิวเคลือบแล็กเกอร์ถูกทำลายหรือหลุดออกไป พารามิเตอร์ดังกล่าวจะสามารถประเมินพื้นที่ความเสียหายที่แตกต่างกันได้แม่นยำเพียงใด โดยใช้เทคนิคการหาพื้นที่เสียหายจริงจากกล้องจุลทรรศน์มาเป็นตัวเปรียบเทียบ

วิธีการทดลอง

1. ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน

1.1 เตรียมเส้นลวดขนาดเล็กที่มีพื้นที่ 0.08, 0.16, 0.24 และ 0.32 mm² ตามลำดับ และเตรียมแผ่นเหล็กที่มีพื้นที่ 20, 40, 60, 80 และ 117 mm² ตามลำดับ

1.2 นำเหล็กที่ถูกตัดแล้ว มาเชื่อมกับสายไฟโดยการบัดกรีแต่ต้องปกปิดสายไฟออกก่อน


1.3 เมื่อเชื่อมเหล็กต่อกับสายไฟเสร็จแล้ว นำเหล็กเข้าไปในแม่แบบเพื่อเตรียมการหล่อเรซิน แต่ต้องวางเหล็กในรูปแบบที่สันเหล็กที่ลงไปแม่แบบ เพราะต้องการใช้พื้นที่หน้าตัดจากสันเหล็ก (ตามความหนาของแผ่นเหล็ก)

1.4 หล่อเรซินโดยใช้ อีพอกซี-ฟีนอลิกเรซินกับ สารทำให้แข็ง (hardener) ในอัตราส่วน 25:4 กวนให้เข้ากันแต่พยายามให้เกิดฟองน้อยที่สุดหลังจากนั้นเทลงไปในแม่แบบรอเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้เรซินแข็งตัวแล้วนำเรซินออกจากแม่แบบ

1.5 นำเรซินไปขัดเพื่อให้ผิวหน้าของชิ้นงานเปิดออกจากเรซิน

2. การทดสอบการกัดกร่อนด้วยเทคนิคโพเทนชิโอสแตติก (potentiostatic technique)

2.1 นำชิ้นงานที่เตรียมได้ข้างต้นต่อกับขั้ววงจรไฟฟ้าโดยใช้ขั้วไฟฟ้า 3 ขั้ว (three- electrode cell) คือขั้วอ้างอิง ใช้ SCE (saturated calomal electrode) ขั้วช่วยใช้ลวดแพลตตินัม และขั้วทำงานเป็นชิ้นงานลวดหรือแผ่นเหล็ก (รูปที่ 1)

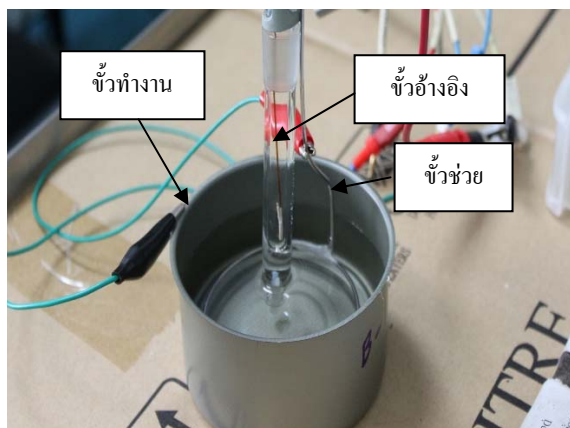

รูปที่ 1. การต่อขั้วอิเล็กโทรดเข้ากับกระป๋องเหล็กเคลือบเหล็กเกอร์

2.2 เมื่อต่อขั้วไฟฟ้าเข้ากับเซลล์ที่ประกอบขึ้นเรียบร้อยแล้ว ทำการตั้งค่าเพื่อกำหนดสถานะ โดยในการทดสอบจะป้อนศักย์ไฟฟ้าคงที่ที่ 6 โวลต์เพื่อเร่งการกัดกร่อนและใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์, โซเดียมไฮดรอกไซด์, โซเดียมเมตาไบซัลไฟด์, กรดซัลฟริก 2% (w/w) เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ตามลำดับและเวลาที่ใช้ในการทดสอบคือ 10 วินาที

2.3 ทำการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Potentiostat Test Unit V2.1 เพื่อสั่งการทำงานของเครื่องโพเทนชิโอสแตตของ Radikos รุ่น PTU 1.0

2.4 วัดค่ากระแสไฟฟ้าของการละลายของเหล็กกับเวลาแล้วลงจุดเป็นกราฟ 4 จุด จากนั้นบันทึกค่ากระแสสูงสุดที่ได้และคำนวณค่าประจุไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ใต้กราฟ

2.5 สร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่ากระแสสูงสุดกับพื้นที่ที่กัดกร่อน (พื้นที่หน้าตัดของขดลวดและแผ่นเหล็ก) และกราฟมาตรฐานระหว่างค่าประจุไฟฟ้ากับพื้นที่ที่กัดกร่อน

2.6 ศึกษาสภาพการกัดกร่อนของกระป๋องเคลือบเหล็กเกอร์ออร์แกนิก ที่ได้รับจากโรงงานผลิตกระป๋อง โดยทดสอบกับสารละลายต่าง ๆ กัน

2.7 ศึกษาสภาพกัดกร่อนและประเมินพื้นที่เสียหาย จากการกัดกร่อนของกระป๋องบรรจุอาหารที่วางขายในซูเปอร์มาเก็ต ได้แก่ ปลากระป๋องทูน่า, ทรานกพิราบคู่, ทรายสามแม่ครัว และผักผสมดองเก็บตราซีเซ็กน่าย โดยใช้ระบบอิเล็กโทรด 3 ขั้ว ดังนี้คือ ขั้วอ้างอิงมาตรฐาน ใช้ saturated calomal electrode (SCE) ขั้วช่วยเป็นแพลตตินัม

และชิ้นงาน (WE) คือกระป๋องเคลือบเหล็กเกอร์จากโรงงานที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 2%(w/w) ให้มีปริมาตรประมาณ 3 ใน 4 ของปริมาตรกระป๋อง เพื่อเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ แล้วป้อนศักย์ไฟฟ้า 6 โวลต์ เป็นเวลา 10 วินาที

3. การหาพื้นที่เสียหายจากการกัดกร่อนด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

3.1 นำกระป๋องที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโพเทนชิโอสแตติก ไปศึกษาลักษณะพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์

3.2 ใช้กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ที่ 5-10 เท่า เลื่อนตำแหน่งกระป๋องเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการดู

3.3 ปรับระยะโฟกัสของภาพจนได้ภาพที่ชัดเจนที่สุด

3.4 จากนั้นใช้โปรแกรม Scope Photo 3.0 Digital Camera for Microscope and Telescope คำนวณค่าพื้นที่เสียหายภายในภาพที่ต้องการประเมินโดยการลากเส้นรอบรูปพื้นที่เสียหาย โปรแกรมจะสามารถคำนวณพื้นที่ให้เอง



ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

1. ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าสูงสุดและประจุไฟฟ้ากับพื้นที่การกัดกร่อนด้วยเทคนิคโพเทนชิโอสแตติก

จากการทดลองนี้ได้ทำการป้อนศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงคงที่ 6 โวลต์ เพื่อเร่งการกัดกร่อน เนื่องจากเป็นศักย์ไฟฟ้าที่โรงงานอุตสาหกรรมเลือกใช้ในการตรวจสอบ และจากการวิเคราะห์รูปแบบของการกัดกร่อนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ (optical microscope) ที่กำลังขยาย 5-10 เท่า พบว่ามีการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (pitting corrosion) เกิดขึ้นทั่วทั้งผิวหน้า ซึ่งการกัดกร่อนแบบนี้สามารถประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ความเสียหายได้โดยการวัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในเวลา 10 วินาทีและลงจุดกราฟกระแสกับเวลา การศึกษานี้ใช้สารละลาย 4 ชนิด ได้แก่ สารละลายโซเดียมคลอไรด์, สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดซัลฟริก, สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก สารละลาย 3 ชนิดแรกเป็นสารละลายที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลของ pH หรือความเป็นเกลือ, ด่าง และกรดในผลิตภัณฑ์อาหารเพราะมีสมบัติที่เป็นสารละลายที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมมาก ส่วนสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์เป็นสารที่นิยมใช้เป็นสารกันบูดในน้ำกะทิซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการส่งออกไปต่างประเทศ

จากรูปที่ 2 ถึง 5 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยกระแสสูงสุดกับค่าเฉลี่ยประจุไฟฟ้าของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีค่ามากที่สุด เนื่องจากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีฤทธิ์เป็นเบสทำให้เมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะแล้วเกิดออกไซด์เกาะที่บริเวณผิวโลหะทำให้การกัดกร่อนดำเนินต่อไปได้ยาก ดังนั้นจึงต้องใช้กระแสสูงเพื่อที่จะทำให้เกิดการกัดกร่อนได้ นอกจากนี้จะเห็นว่ากระแสที่ได้จากการทดสอบในสารละลายโซเดียมคลอไรด์มีค่ารองลงมา ตามด้วยกระแสจากการทดสอบในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์และกรดซัลฟริกตามลำดับ ซึ่งข้อมแสดงให้เห็นว่าฤทธิ์กัดกร่อนของสารละลายกรดซัลฟริกมีค่ามากที่สุด ซึ่งอาจเนื่องมาจากสารละลายดังกล่าวมีฤทธิ์เป็นกรด ส่วนสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์มีฤทธิ์เป็นกรดได้เมื่อละลายน้ำดังสมการที่ (1) และ (2) (Parkและคณะ, 2015;


Tolmachev และ Scherson, 1999) และสารละลายโซเดียมคลอไรด์เป็นสารละลายที่เป็นกลาง มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง (ณรงค์, 2547) ส่วนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีฤทธิ์เป็นเบสกัดกร่อนได้น้อย




2. การนำผลการศึกษาที่ได้มาประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์โลหะจริง

2.1 การประเมินคุณภาพของกระป๋องเคลือบเหล็กเกอร์ที่ได้รับจากโรงงานผลิตกระป๋อง


ในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์กระป๋องเคลือบเหล็กเกอร์ตัวอย่างจำนวน 12 ใบที่ได้รับจากโรงงาน เป็นตัวอย่างกระป๋องเคลือบเหล็กเกอร์ที่โรงงานนี้ผลิตแต่ยังไม่ได้บรรจุอาหาร เมื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพของเหล็กเกอร์ด้วยวิธีการเทคนิคโพเทนชิโอสแตติก ด้วยการใส่กระป๋องเปล่าเคลือบเหล็กเกอร์เป็นขั้วทำงานโดยบรรจุสารละลายโซเดียมคลอไรด์, โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดซิตริก, โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ที่ความเข้มข้น 2% โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ซึ่งถ้าวิเคราะห์ได้ว่ามีเหล็กละลายผ่านชั้นเคลือบเหล็กเกอร์ออกมาได้หรือไม่ และออกมาที่ตำแหน่งใด จะทำให้ทราบถึงบริเวณของกระป๋องที่มีปัญหาได้ง่ายขึ้นจากการเคลือบเหล็กเกอร์ที่ไม่ได้คุณภาพ

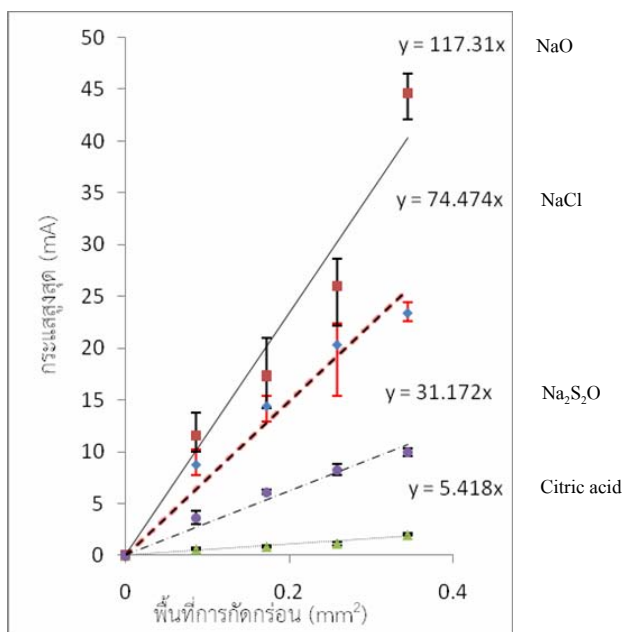


รูปที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยกระแสสูงสุดกับพื้นที่การกัดกร่อนของเส้นลวดในสารละลายทั้ง 4 ชนิด

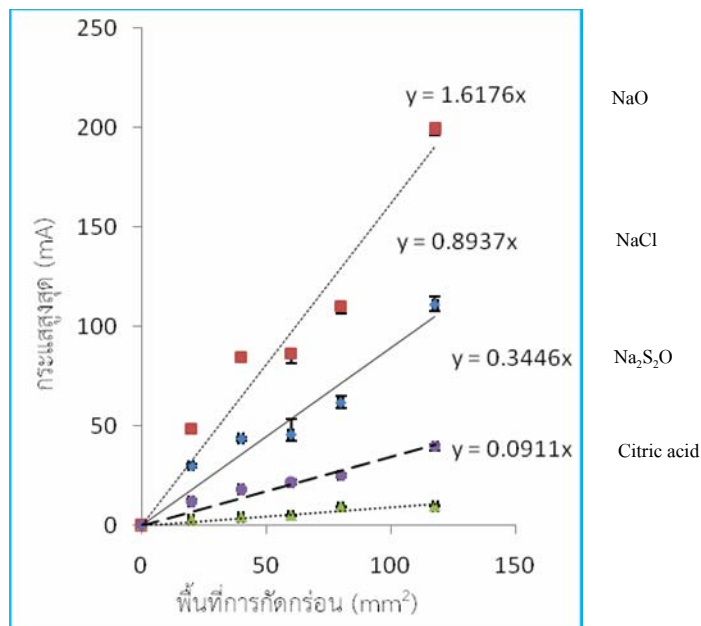

รูปที่ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยกระแสสูงสุดกับพื้นที่การกักกร่อนของแผ่นหลักในสารละลายทั้ง 4 ชนิด

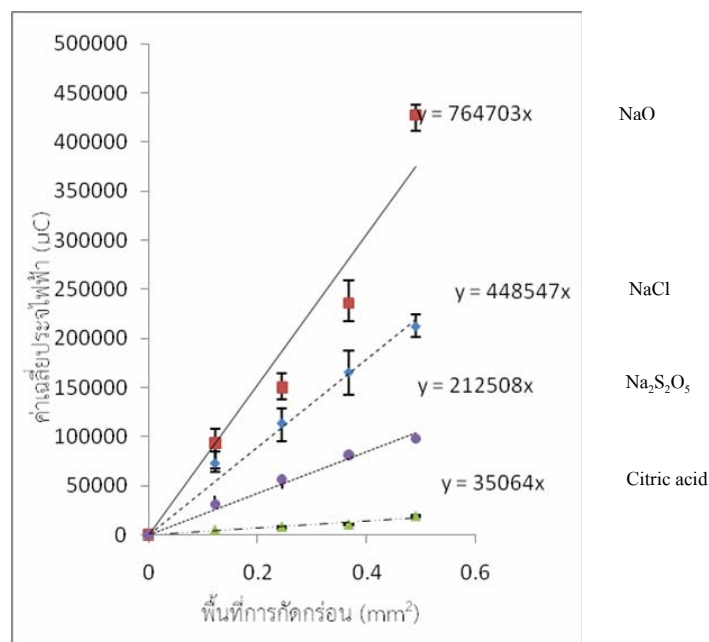

รูปที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยประจุไฟฟ้ากับพื้นที่การกักกร่อนของเส้นลวดในสารละลายทั้ง 4 ชนิด

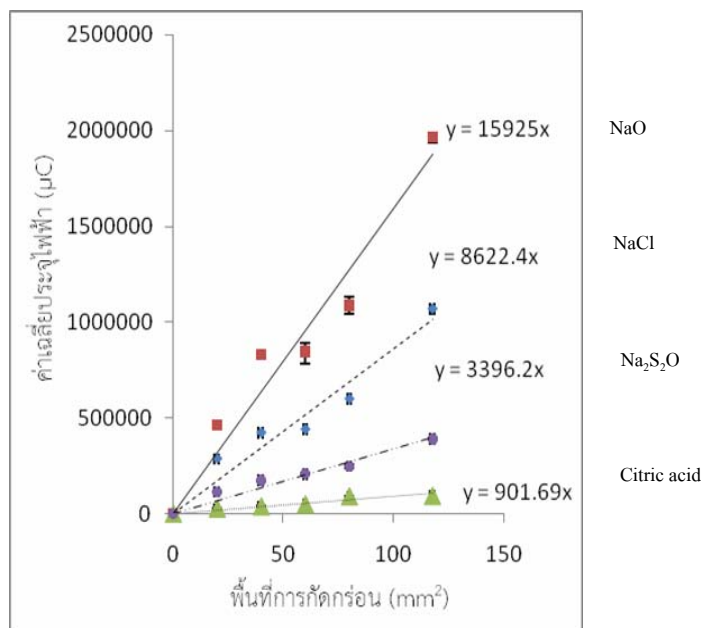

รูปที่ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยประจุไฟฟ้ากับพื้นที่การกัดกร่อนของแผ่นเหล็กในสารละลายทั้ง 4 ชนิด

จากตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นว่ากระป๋องเคลือบเล็กเกอร์ทั้ง 12 ใบ ที่บรรจุสารละลายชนิดต่าง ๆ มีพื้นที่กัดกร่อนหรือพื้นที่เสียหายในหน่วย mm² ที่ประเมินได้จากกราฟมาตรฐานค่อนข้างน้อยมาก ๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าเล็กเกอร์เคลือบกระป๋องยังมีประสิทธิภาพดีและมีสภาพสมบูรณ์สามารถปกป้องผิวเหล็กด้านในได้เป็นอย่างดี

ตารางที่ 1. ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่วัดได้จากกระป๋องเคลือบเล็กเกอร์ของโรงงานในสารละลายต่าง ๆ

	ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ได้ (μA)			
	ในเวลา 10 วินาที			
ครั้งที่	2%w/w NaCl	2%w/w NaOH	2%w/w Citric acid	2%w/w Na ₂ S ₂ O ₅
1	1742	715.2	18.60	69.60
2	1233	685.3	17.10	87.50
3	1440.4	947.2	21.10	50.50

ตารางที่ 2. ค่าพื้นที่ที่ถูกกัดกร่อนที่ประเมินได้ เมื่อนำค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้าสูงสุดของกระป๋องเคลือบเล็กเกอร์ ไปเทียบกับกราฟมาตรฐาน

ครั้งที่	พื้นที่ที่ถูกกัดกร่อน (mm ²)			
	2%w/w NaCl	2%w/w NaOH	2%w/w Citric acid	2%w/w Na ₂ S ₂ O ₅
1	0.023	6.10 x 10 ⁻³	3.43 x 10 ⁻³	2.23 x 10 ⁻³
2	0.017	5.84 x 10 ⁻³	3.16 x 10 ⁻³	2.81 x 10 ⁻³
3	0.019	8.07x10 ⁻³	3.89 x 10 ⁻³	1.62 x 10 ⁻³

2.2 การประยุกต์ใช้เส้นกราฟมาตรฐานในการประเมินความเสียหายจากกระบวนการกัดกร่อนของกระป๋องบรรจุอาหารที่วางจำหน่ายทั่วไป


รูปที่ 6 และรูปที่ 7 แสดงกราฟกระแสกับเวลาที่ได้จากการทดสอบด้วยเทคนิคโพเทนชิโอสแตติกของกระป๋องเคลือบเล็กเกอร์บรรจุอาหาร คือ ปลากระป๋อง 3 ยี่ห้อ และ ผักผสมดองเค็มซีเซ็กน่าย 1 ยี่ห้อ เมื่อทำการคำนวณหาค่ากระแสสูงสุดและค่าประจุไฟฟ้าของการละลายของเหล็ก เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานแล้วทำนายพื้นที่ที่กัดกร่อนหรือพื้นที่เสียหายพบว่าได้ผลดังตารางที่ 3 และเมื่อนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานเพื่อคำนวณหาพื้นที่ที่กัดกร่อนในกระป๋องทั้ง 4 ชนิด ได้ผลตามตารางที่ 4

3. การตรวจหาพื้นที่เสียหายของการกัดกร่อนบนกระป๋องบรรจุอาหารโดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์ (optical microscopy: OM) กำลังขยาย 5-10 เท่า


กระป๋องเหล็กเคลือบเล็กเกอร์ทั้ง 4 ชนิดที่นำมาศึกษาโดยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์ส่วนใหญ่จะบรรจุอาหารประเภทปลา ซึ่งมีความเป็นกรดสูง หรือ pH น้อยกว่า 7 ในขณะที่อาหารส่วนใหญ่มีเกลือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่บรรจุอยู่ภายในกระป๋องจึงเป็นสิ่งเร้าอย่างดีต่อการกัดกร่อน

จากรูปที่ 8 ถึง 11 และตารางที่ 5 จะเห็นว่าพื้นที่ที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์มีค่าน้อยกว่าที่คำนวณได้จากค่ากระแสสูงสุดและค่าประจุไฟฟ้าของการกัดกร่อนสำหรับกระป๋องปลากระป๋องทั้ง 3 ยี่ห้อ ส่วนในกรณีของกระป๋องผักผสมดองเค็มตราซีเซ็กน่ายได้ค่าพื้นที่จากกล้องมากกว่าค่าที่ได้จากกราฟมาตรฐานของกระแสสูงสุดและประจุไฟฟ้าของการละลายเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากกระป๋องปลาทั้ง 3 ประเภท โดยเฉพาะรูปถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์จะเห็นว่า การกัดกร่อนเกิดเป็นรูเข็มทั้งเล็กและใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป รูเข็มขนาดเล็กจำนวนมากไม่สามารถหาพื้นที่ที่กัดกร่อนได้เนื่องจากมีเป็นจำนวนมาก และมีขนาดเล็กมากๆ โดยจะสังเกตเห็นได้จาก background ของ

ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ของกระป๋องปลากระป๋องตราปูมปูม ทำให้ไม่อาจหาพื้นที่กัดกร่อนรวมที่ถูกต้องได้ ซึ่งนี้อาจเป็นข้อดีของการใช้กราฟมาตรฐานมาช่วยในการหาพื้นที่การกัดกร่อนทั้งหมด

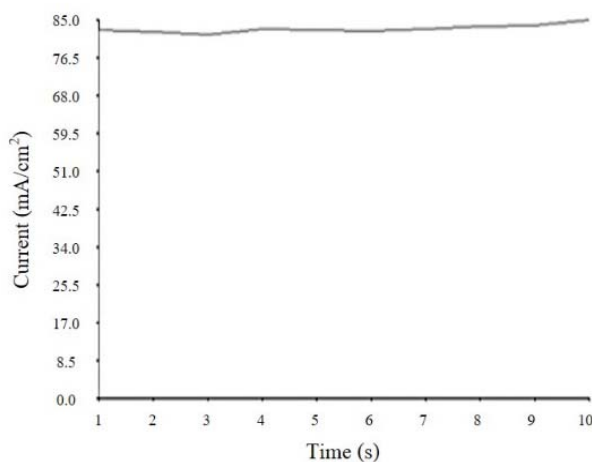

รูปที่ 6. กราฟความสัมพันธ์ของกระแสการกัดกร่อนและเวลาของกระป๋องปลากระป๋องตราปูมปูม

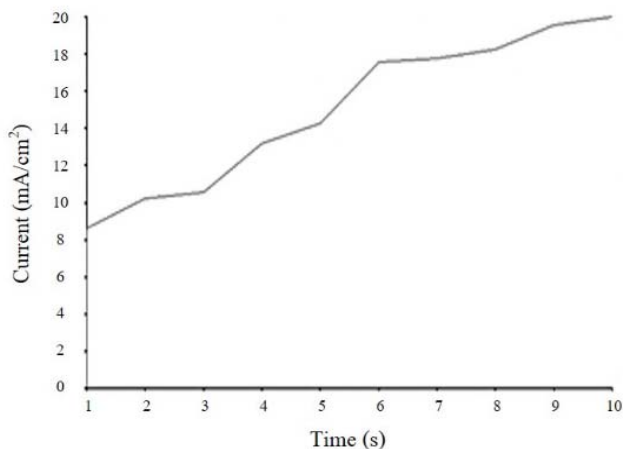


รูปที่ 7. กราฟความสัมพันธ์ของกระแสการกัดกร่อนและเวลาของกระป๋องผักผสมดองเค็มตราซีเซ็กน่าย

ตารางที่ 3. ค่ากระแสสูงสุดและค่าประจุไฟฟ้าที่วัดได้จากกระป๋องบรรจุอาหารชนิดต่างๆ


กระป๋องบรรจุอาหาร	กระแสสูงสุด ที่วัดได้ (mA)	ประจุไฟฟ้า ที่คำนวณได้ (μC)
ปลากระป๋องป่นปุย	85.10	831330
ปลากระป๋องนกพิราบคู่	18.354	177951
ปลากระป๋องตราสามแม่ครัว	8.079	79184
ผักผสมดองเค็มซีเซ็กน่าย	20.027	150290

ตารางที่ 4. พื้นที่กัดกร่อนที่ประเมินได้จากค่ากระแสสูงสุดและจากค่าประจุไฟฟ้าของกระป๋องบรรจุอาหาร


กระป๋องบรรจุอาหาร	พื้นที่กัดกร่อนที่ประเมินได้จาก ค่ากระแสสูงสุด (mm^2)	พื้นที่กัดกร่อนที่ประเมินได้จากค่าประจุ ไฟฟ้า (mm^2)
ปลากระป๋องป่นปุย	1.143	1.301
ปลากระป๋องนกพิราบคู่	0.246	0.280
ปลากระป๋องตราสามแม่ครัว	0.109	0.124
ผักผสมดองเค็มซีเซ็กน่าย	0.269	0.235

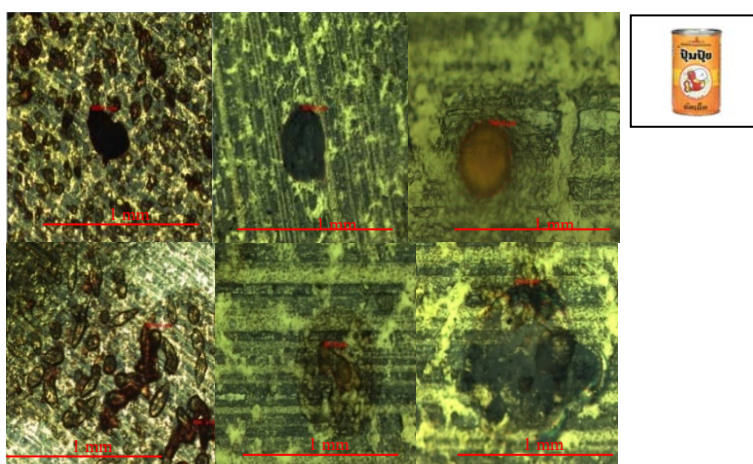


รูปที่ 8. ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 5 เท่า แสดงพื้นผิวของกระป๋องเคลือบแล็กเกอร์ปลากระป๋อง
ตราป๊อปที่เกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (วันที่ผลิต ไม่ระบุ วันหมดอายุ 10/09/2016)

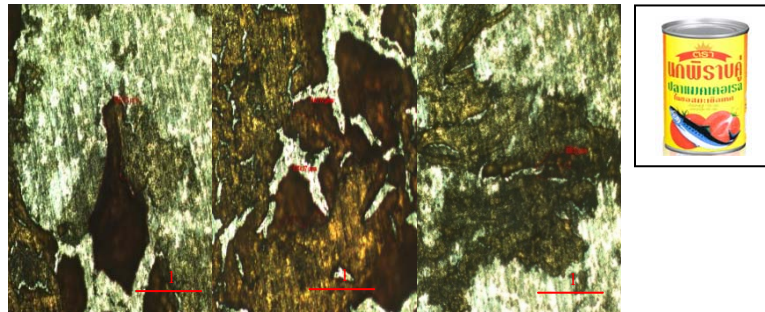

รูปที่ 9. ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 5 เท่า แสดงพื้นผิวของกระป๋องเคลือบเล็กเกอร์ปลากระป๋อง
ตรานกพิราบคู่ที่เกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (วันที่ผลิต 26/03/2013 วันหมดอายุ 26/03/2016)

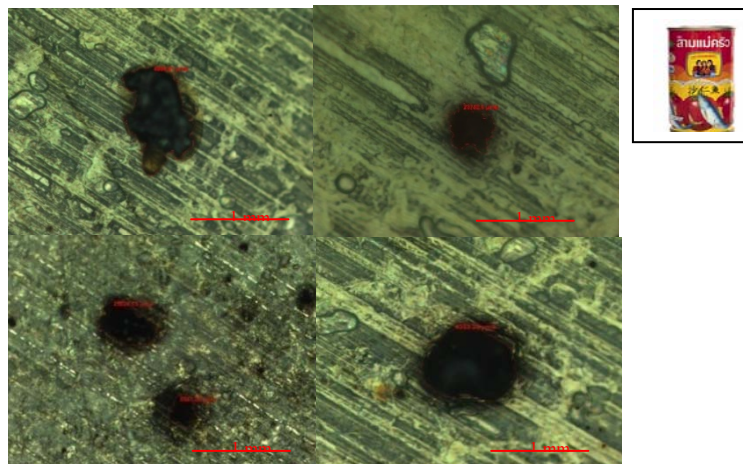

รูปที่ 10. ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 5 เท่า แสดงพื้นผิวของกระป๋องเคลือบเล็กเกอร์ปลากระป๋อง
ตราสามแม่ครัวที่เกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (วันที่ผลิต 12/12/2014 วันหมดอายุ 12/12/2017)

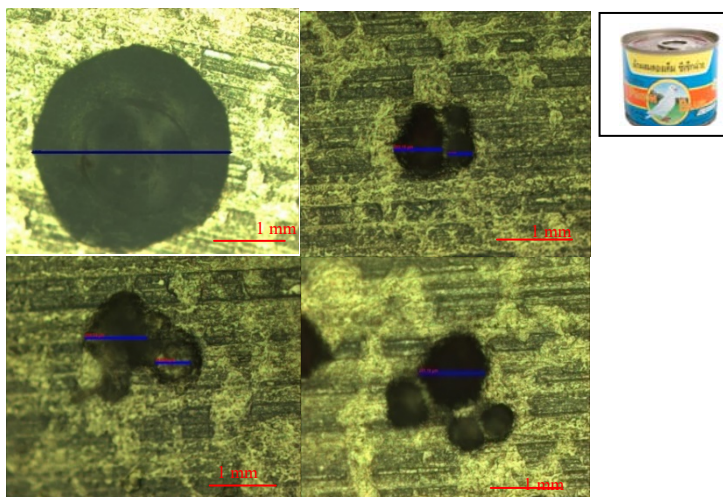

รูปที่ 11. ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 5 เท่า แสดงพื้นผิวของกระป๋องเคลือบเล็กเกอร์ผักผสมดองเค็มตราซีเซ็กถ่ายที่เกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (วันที่ผลิต 14/06/2012 วันหมดอายุ 14/06/2015)

ตารางที่ 5. เปรียบเทียบพื้นที่ที่กัดกร่อนของกระป๋องอาหาร 4 ชนิด ที่คำนวณได้จากกล้องจุลทรรศน์ จากกระแสสูงสุด และจากประจุไฟฟ้า ของการทดสอบด้วยเทคนิคโพเทนชิโอสเตติก

	พื้นที่จากกล้องจุลทรรศน์ (mm ²)	พื้นที่จากกระแส (mm ²)	พื้นที่จากประจุไฟฟ้า (mm ²)
ปลากระป๋องปูมปู้ย	0.3847	1.143	1.301
ปลากระป๋องนกพิราบคู่	0.0891	0.246	0.280
ปลากระป๋องตราสามแม่ครัว	0.0960	0.108	0.124
ผักผสมดองเค็มซีเซ็กถ่าย	0.2829	0.269	0.235

สรุปผลการทดลอง

1. จากการทดลองโดยใช้เครื่องโพเทนชิโอสเตต จากเทคนิคโพเทนชิโอสเตติกมาหาค่ากระแสไฟฟ้า กับประจุไฟฟ้าโดยใช้ขดลวดกับแผ่นเหล็กตามพื้นที่ที่กำหนดมาเป็นตัวอย่าง จะเห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดกับประจุไฟฟ้านั้นแปรผันตามพื้นที่ที่กัดกร่อนของขดลวดและแผ่นเหล็ก

2. กราฟมาตรฐานที่ได้ นำมาประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระป๋องเคลือบเล็กเกอร์ โดยกระป๋องบรรจุภัณฑ์อาหารจากโรงงานที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน เมื่อทดสอบในสารละลายชนิดต่าง ๆ กันได้ค่าเฉลี่ยกระแสไฟฟ้าสูงสุดดังนี้ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์จะได้ค่าเฉลี่ยของกระแสไฟฟ้า 4415.4 μA , ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2347.7 μA , ในกรดซิตริก 56.8 μA และ ในโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 207.6 μA ซึ่งบ่งชี้ว่าเล็กเกอร์เคลือบกระป๋องยังมีประสิทธิภาพดีและมีสภาพสมบูรณ์สามารถปกป้องผิวเหล็กด้านในได้เป็นอย่างดี (โดยพิจารณาจากกราฟรูปที่ 2. ซึ่งจะเห็นว่าการกัดกร่อนเริ่มปรากฏให้เห็นได้ อย่างน้อยกระแสสูงสุดของการกัดกร่อนต้องเป็นระดับ mA ประกอบกับการหยดสารละลาย KSCN ลงไปขณะทดสอบก็ไม่ปรากฏสีแดงเลือนคนของสารประกอบเชิงซ้อน $\text{Fe}(\text{SCN})_3$

3. จากกระป๋องบรรจุอาหารใกล้หมดอายุ 4 ชนิด จะเห็นได้ว่าพื้นที่การกัดกร่อนจากกระแสสูงสุดมีค่าใกล้เคียงกับพื้นที่การกัดกร่อนจากประจุไฟฟ้า เช่น กระป๋องปลากระป๋องตราสามแม่ครัว และกระป๋องผักผสมดองเค็มตราซีแซ่ก่าย มีค่าพื้นที่การกัดกร่อนจากกระแสสูงสุด ค่าพื้นที่การกัดกร่อนจากประจุไฟฟ้า และค่าพื้นที่จากกล้องจุลทรรศน์ใกล้เคียงกัน แสดงว่าการใช้ค่ากระแสสูงสุด และค่าประจุไฟฟ้าของการกัดกร่อนเพื่อการประเมินพื้นที่เสียหายสามารถทำได้ ส่วนผลจากอาหารประเภทปลากระป๋องอีก 2 ยี่ห้อ อาจได้พื้นที่การกัดกร่อนจากกล้องจุลทรรศน์น้อยกว่าที่คำนวณได้จากค่ากระแสสูงสุดและค่าประจุไฟฟ้าก็เพราะการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นรูเข็มขนาดเล็กที่กระจายอยู่ยากแก่การวัดหาพื้นที่จากภาพได้ทั้งหมด หรืออาจกินพื้นที่กว้างจนยากแก่การลากเส้นรอบรูป

ข้อมูลความสัมพันธ์ที่ได้ทั้งหมด เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้บรรจุภัณฑ์เหล็กเคลือบเล็กเกอร์ มีคุณสมบัติและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยดูได้จากกราฟมาตรฐานของค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด ค่าประจุไฟฟ้า และพื้นที่การกัดกร่อน

เอกสารอ้างอิง

- ณรงค์ ผังวิวัฒน์, (2547) การกัดกร่อนและการเลือกใช้วัสดุ. หจก.จิรัชการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร, 212 หน้า.
- ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์, (2546) เทคนิคเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจสอบปัญหาการกัดกร่อนของกระป๋องเหล็กเคลือบดินุ๊กและแลคเกอร์. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 13(4): 49-57.
- ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร, (2554) มาตรฐานของกระป๋องบรรจุอาหาร, ที่มา: http://www.foodnetworksolution.com/news_and_articles/article/0031/มาตรฐานของกระป๋องบรรจุอาหาร, สืบค้น 1 ธันวาคม 2558.
- Cancluster, (2008) กระป๋องโลหะ และ Lacquer. ที่มา: http://www.cancluster.com/tip_detail.php?id=3, สืบค้น 1 ธันวาคม 2558.

- Boelen B., den Hartog H. and van der Weijde H., (2004) Product performance of polymer coated packaging steel, study of the mechanism of defect growth in cans. *Prog. Org. Coat.*, 50(1): 40-46.
- Park I.-J., Lee S.-M., Kang M., Lee S. and Lee Y.-K., (2015) Pitting corrosion behavior in advanced high strength steels. *J. Alloy. Compd.*, 619: 205-210.
- Oldring P.K.T. and Nehring U., (2007) *Packaging Materials: 7. Metal Packaging for Foodstuffs*, ILSI Europe Packaging Materials Task Force, 41 P.
- The Saylor foundation, (2015) Steels. Available from: <http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2013/01/ME203-2.1.1-Steels.pdf>, Cited 1 December 2015.
- Tolmachev Y.V. and Scherson D.A., (1999) Electrochemical reduction of bisulfite in mildly acidic buffers: Kinetics of sulfur dioxide-bisulfite interconversion. *J. Phys. Chem. A*, 103: 1572-1578.